

Содержание

Введение.....	2
1. Общие требования.....	2
1.1. Назначение весов.....	2
1.2. Общие сведения.....	2
1.3. Основные параметры и характеристики.....	3
1.4. Комплектность.....	5
1.5. Маркировка.....	5
1.6. Упаковка.....	5
1.7. Эксплуатационные ограничения.....	5
2. Устройство весов.....	6
3. Подготовка весов к работе.....	7
3.1. Установка весов.....	7
3.2. Включение и выключение весов.....	7
3.3. Режим энергосбережения.....	7
4. Работа весов.....	8
4.1. Простое взвешивание товара.....	8
4.2. Взвешивание с использованием тары.....	8
5. Техническое обслуживание.....	8
6. Указание мер безопасности.....	8
7. Юстировка весов.....	9
8. Поверка весов.....	9
9. Транспортирование и хранение.....	9
10. Гарантийные обязательства.....	10

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны(8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Вниманию потребителей!

Прочитайте Руководство по эксплуатации перед установкой, работой или обслуживанием весов неавтоматического действия платформенных ВСП.

Не допускайте неподготовленный персонал к работе, установке или обслуживанию весов.

Введение

Настоящее Руководство по эксплуатации (далее – Руководство) распространяется на **весы неавтоматического действия платформенные ВСП-1** (далее - весы) и предназначено для ознакомления с основными правилами эксплуатации, обслуживания, хранения и транспортирования весов.

Для получения установленных характеристик и обеспечения надежной работы весов в эксплуатации следует строго придерживаться положений данного Руководства.

1. Общие требования

1.1. Назначение весов

Весы предназначены для определения массы различных грузов.

Весы выпускаются по ГОСТ OIML R 76-1-2011 и ТУ 4274-002-50062845-2013, внесены в Госреестр СИ РФ.

1.2. Общие сведения

Весы выпускаются в нескольких модификациях, отличающихся метрологическими характеристиками, и имеют следующее обозначение:

ВСП-0,6/0,1-1

Максимальная нагрузка, кг: 0,5; 0,6; 1; 1,2; 1,5; 2; 2,5; 3; 5

Знак «/» для весов (с одним диапазоном взвешивания)
или **знак «.»** для многоинтервальных весов

Поверочный интервал, е, г, для весов (с одним диапазоном взвешивания):
0,1; 0,2; 0,5; 1

или **количество интервалов для многоинтервальных весов:** 2

Индекс, указывающий на размеры грузоприемной платформы:

Дисплей:

- **жидкокристаллический** (не обозначается)
- **светодиодный:** **К** — цифры красного цвета; **З** – цифры зеленого цвета

Принцип действия весов основан на преобразовании деформации упругого элемента весоизмерительного тензорезисторного датчика (далее - датчик),

возникающей под действием силы тяжести взвешиваемого груза, в аналоговый электрический сигнал, пропорциональный массе груза. Далее сигнал преобразуется в цифровой код с последующей обработкой в микропроцессоре. Измеренное значение массы выводится на дисплей.

Весы снабжены следующими устройствами и функциями (в скобках указаны соответствующие пункты ГОСТ OIML R 76-1-2011):

- устройство первоначальной установки нуля (Т.2.7.2.4);
- устройство автоматической установки нуля (Т.2.7.2.3);
- полуавтоматическое устройство установки нуля (Т.2.7.2.2);
- устройство слежения за нулем (Т.2.7.3);
- устройство уравнивания тары — устройство выборки массы тары (Т.2.7.4.1);
- устройство установки по уровню (Т.2.7.1).

1.3. Основные параметры и характеристики

Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011III (средний)
 Диапазон уравнивания тары.....100 % Max
 Число поверочных делений, n весов, не более6000
 Число поверочных делений, n_1/n_2 многоинтервальных весов, не более.....3000/3000

Обозначение модификаций, значений максимальной *Max* и минимальной *Min* нагрузок, действительной цены деления *d*, поверочного интервала *e*, пределов допускаемой погрешности *тре* весов приведены в табл. 1.

Таблица 1

Модификация весов	<i>Max</i> , кг	<i>Min</i> , г	<i>e = d</i> , г	Интервалы взвешивания, г	<i>тре</i> при первичной поверке, г	<i>тре</i> в эксплуатации, г
ВСП-0,5/0,1	0,5	2	0,1	от 2 до 50 вкл. св. 50 до 200 вкл. св. 200 до 500 вкл.	±0,05 ±0,10 ±0,15	±0,1 ±0,2 ±0,3
ВСП-0,6/0,1	0,6	2	0,1	от 2 до 50 вкл. св. 50 до 200 вкл. св. 200 до 600 вкл.	±0,05 ±0,10 ±0,15	±0,1 ±0,2 ±0,3
ВСП-1/0,2	1	4	0,2	от 4 до 100 вкл. св. 100 до 400 вкл. св. 400 до 1000 вкл.	±0,1 ±0,2 ±0,3	±0,2 ±0,4 ±0,6
ВСП-1,2/0,2	1,2	4	0,2	от 4 до 100 вкл. св. 100 до 400 вкл. св. 400 до 1200 вкл.	±0,1 ±0,2 ±0,3	±0,2 ±0,4 ±0,6

Модификация весов	Max , кг	Min , г	$e = d$, г	Интервалы взвешивания, г	mpe при первичной поверке, г	mpe в эксплуатации, г
ВСП-2/0,5	2	10	0,5	от 10 до 250 вкл. св. 250 до 1000 вкл. св. 1000 до 2000 вкл.	$\pm 0,25$ $\pm 0,50$ $\pm 0,75$	$\pm 0,5$ $\pm 1,0$ $\pm 1,5$
ВСП-2,5/0,5	2,5	10	0,5	от 10 до 250 вкл. св. 250 до 1000 вкл. св. 1000 до 2000 вкл.	$\pm 0,25$ $\pm 0,50$ $\pm 0,75$	$\pm 0,5$ $\pm 1,0$ $\pm 1,5$
ВСП-3/0,5	3	10	0,5	от 10 до 250 вкл. св. 250 до 1000 вкл. св. 1000 до 3000 вкл.	$\pm 0,25$ $\pm 0,50$ $\pm 0,75$	$\pm 0,5$ $\pm 1,0$ $\pm 1,5$
ВСП-5/1	5	20	1	от 20 до 500 вкл. св. 500 до 2000 вкл. св. 2000 до 5000 вкл.	$\pm 0,5$ $\pm 1,0$ $\pm 1,5$	$\pm 1,0$ $\pm 2,0$ $\pm 3,0$

Обозначение модификаций, значений максимальной Max_1/Max_2 и минимальной Min нагрузок, действительной цены деления d_1/d_2 , поверочных интервалов e_1/e_2 , пределов допускаемой погрешности mpe для многоинтервальных весов приведены в табл. 2.

Таблица 2

Модификация весов	Max_1/Max_2 , кг	Min , г	$e_1/e_2, d_1/d_2, e_i = d_i$, г	Интервалы взвешивания, г	mpe при первичной поверке, г	mpe в эксплуатации, г
ВСП-1,5.2	0,6/1,5	4	0,2/0,5	от 4 до 100 вкл. св. 100 до 400 вкл. св. 400 до 600 вкл. св. 600 до 1000 вкл. св. 1000 до 1500 вкл.	$\pm 0,10$ $\pm 0,20$ $\pm 0,30$ $\pm 0,50$ $\pm 0,75$	$\pm 0,2$ $\pm 0,4$ $\pm 0,6$ $\pm 1,0$ $\pm 1,5$

Размер грузоприемной платформы, мм, не более.....134x135

Параметры электропитания от сети переменного тока:

- напряжение, Вот 187 до 242
- частота, Гц.....50 \pm 1

Номинальное напряжение питания внутреннего источника постоянного тока, В.....6

Условия эксплуатации:

- диапазон термокомпенсации, °С.....от -10 до +40
- относительная влажность воздуха при температуре 35°С, не более.....95%

Потребляемая мощность, ВА, не более.....10

Средний срок службы, лет.....8

Драгоценные материалы и цветные металлы в весах не содержатся.

1.4. Комплектность

Комплект поставки весов представлен табл. 3.

Таблица 3

Наименование и условное обозначение	Количество, шт.
Весы	1
Сетевой адаптер	1
Руководство по эксплуатации весов	1
Паспорт	1

1.5. Маркировка

На наклейке, разрушаемой при удалении, или маркировочной табличке, прикрепленной к корпусу весов, должны быть нанесены следующие обозначения и надписи:

- знак утверждения типа;
- торговая марка/товарный знак предприятия-изготовителя;
- наименование модели;
- класс точности;
- заводской номер весов;
- максимальная нагрузка Max (Max_i поддиапазонов взвешивания многоинтервальных весов);
- минимальная нагрузка Min ;
- поверочный интервал e (e_i поддиапазонов взвешивания многоинтервальных весов);
- год выпуска.

1.6. Упаковка

Весы должны быть упакованы в транспортную тару.

Способ упаковки должен исключать самопроизвольное перемещение весов относительно тары при транспортировании и хранении.

Эксплуатационная документация, отправляемая с весами, должна быть упакована в транспортную тару вместе с весами, чтобы была обеспечена ее сохранность.

1.7. Эксплуатационные ограничения:

- запрещается помещать на грузоприемную платформу (далее - платформу) груз, вес которого превышает Max весов;
- запрещается помещать на платформу груз, размеры которого превышают размеры платформы;
- включать весы только в сеть переменного тока напряжением 220 В (50 Гц);
- весы должны быть установлены на устойчивом основании;

- платформа и взвешиваемый груз не должны касаться посторонних предметов;
- не допускать ударов по платформе весов (не бросать груз на весы);
- не подвергать весы одностороннему нагреву или охлаждению.

2. Устройство весов

Конструктивно весы состоят из корпуса, который включает в себя дно с опорными ножками, верхний корпус и крестовину. Внутри корпуса установлены датчик, блок управления и разъем для подключения сетевого адаптера. Сверху весов устанавливается нержавеющая платформа.

Лицевая панель весов с расположением кнопок клавиатуры представлена на рисунке 1. Назначение кнопок клавиатуры представлено в табл. 4.



Рис.1. Лицевая панель весов ВСП-1

Таблица 4

Кнопка клавиатуры	Назначение
	включение и выключения весов
	выборка массы тары
	сервисная кнопка

Жидкокристаллический дисплей представлен на рис.2.

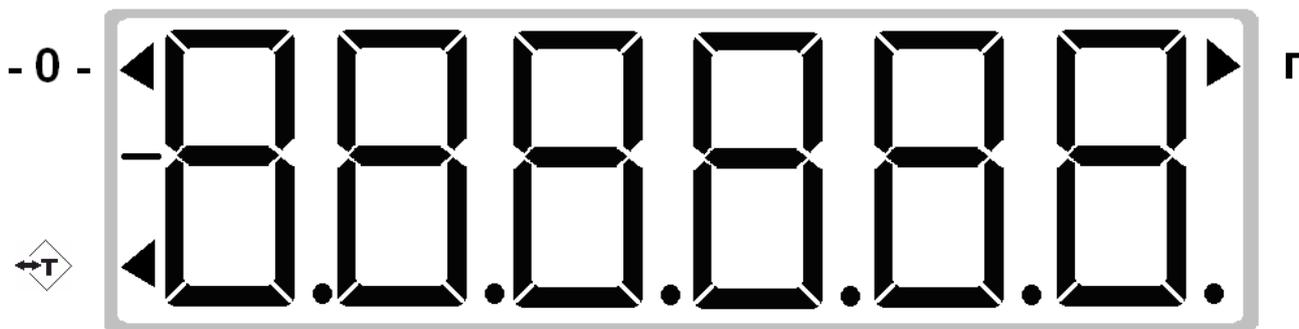


Рис.2. Жидкокристаллический дисплей весов

Таблица 5

Индикатор	Назначение
- 0 -	стабилизация массы (0)
↔T	выборка массы тары
—	знак отрицательной массы (-)
Г	единица измерения массы (г)

3. Подготовка весов к работе

3.1. Установка весов

Извлечь весы из упаковки.

Установить весы на твердую, ровную, устойчивую поверхность, не подверженную вибрациям.

Установить платформу на весы.

Подключить весы к сети через адаптер или использовать элементы питания AAA (1,5В) 2шт.

3.2. Включение и выключение весов

Внимание! Перед включением весов платформа должна быть пустой!

3.2.1. Включить весы нажатием кнопки . После включения отобразится версия программного обеспечения (НВ 1.01), весы войдут в режим автотестирования в виде последовательной смены ряда символов, По окончании теста на дисплее высветятся нули.

Весы готовы к работе. Выключение весов производится той же кнопкой, что и включение.

3.3. Режим энергосбережения

3.3.1. После включения, через 4-6 с, погаснет подсветка дисплея, и весы войдут в режим энергосбережения. Для выхода из режима энергосбережения надавить на платформу.

4. Работа с весами.


4.1. Простое взвешивание груза.

4.1.1. Положить груз на платформу. Взвешиваемый груз рекомендуется помещать по центру платформы. Снять показания с дисплея.

4.1.2. Снять груз с платформы. Дисплей обнулится, загорится индикатор **установки нуля**.

4.1.3. Точность взвешивания обеспечивается, когда в ненагруженном состоянии весов горит индикатор **установки нуля**. Контроль состояния ненагруженных весов должен осуществляться как при включении, так и в процессе работы с весами.

4.1.4. Если масса взвешиваемого груза превышает максимальную нагрузку весов, то на дисплее высветится:

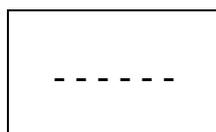

4.2. Взвешивание с использованием тары.

4.2.1. Установить тару на платформу. На дисплее высветится масса тары.

4.2.2. Нажать кнопку . Дисплей обнулится, и загорится индикатор



4.2.3. Положить груз в тару. На дисплее высветится масса нетто груза.

Примечание:

- При снятии груза и тары на весах отобразится масса тары со знаком минус;
- Для продолжения взвешивания без использования тары обнулить показания дисплея

кнопкой  ;

- При добавлении в тару более, чем одного груза (ингредиента), нажать кнопку , после каждого нового груза (ингредиента).

4.2.4. Для удаления массы тары из памяти весов нажать кнопку . Индикатор



погаснет.

Внимание! Удаление массы тары из памяти возможно только при ненагруженных весах!

5. Техническое обслуживание

Регулярный уход за весами (не реже 1 раза в неделю) включает в себя промывку водой наружных поверхностей платформы с добавлением 0,5 % моющего средства. Платформу при этом необходимо снять.

6. Указание мер безопасности

Весы с питанием от сети переменного тока с напряжением 220 В (50 Гц), относятся к классу II по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Не допускается разборка и проведение ремонтных работ при включенных весах.

Не допускается устанавливать весы на токопроводящие поверхности, которые не заземлены.

7. Юстировка весов

Весы отъюстированы на географической широте Санкт-Петербурга (60° северной широты). При эксплуатации весов в местах, значительно отличающихся по широте, могут возникнуть погрешности. В этом случае следует провести юстировку весов заново. После юстировки весы предъявляются на поверку и пломбируются.

П р и м е ч а н и я:

1 Юстировка производится гирями, соответствующими классу точности M_1 по ГОСТ OIML R 111-1—2009.

2 Юстировка проводится при нормальной температуре, весы должны быть выдержаны в помещении, где проводится юстировка, не менее 1 ч.

3 При юстировке размещать гири в центре платформы или равномерно по ее площади.

4 Инструкция по юстировке весов предоставляется предприятием-изготовителем по запросу специализированных сервисных центров.

Внимание! Юстировка весов должна проводиться только специализированными сервисными центрами.

8. Поверка весов

Поверка весов осуществляется в соответствии с приложением ДА «Методика поверки весов» ГОСТ OIML R 76-1-2011.

8.1. Подтверждение соответствия программного обеспечения (ПО).

При включении весов после тестового режима на индикаторе отображается версия ПО: НВ 1.01.

8.2. Положительные результаты поверки оформляют нанесением знака поверки в виде наклейки на лицевую панель весов и/или оттиска поверительного клейма на крепежные винты нижней части корпуса весов, также записью в Паспорте, заверенной поверителем.

8.3. При отрицательных результатах поверки весы к дальнейшему применению не допускают, поверительные клейма гасят и выдают извещение о непригодности с указанием причин.

8.4. Межповерочный интервал – 1 год.

9. Транспортирование и хранение

Условия транспортирования весов крытыми транспортными средствами в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе 5 (ОЖ 4) условий хранения по ГОСТ 15150.

Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе условий хранения 2 (С) по ГОСТ 15150.

После транспортирования и хранения при отрицательных температурах весы должны быть выдержаны при нормальной температуре не менее 6-ти часов, после этого весы можно распаковать.

Весы в упаковке предприятия-изготовителя следует хранить в закрытом помещении группы хранения 4 по ГОСТ 15150, воздух которого не содержит примесей, вызывающих коррозию деталей.

10. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие весов требованиям ТУ 4274-002-50062845-2013:

- при соблюдении эксплуатационных ограничений, условий транспортирования и хранения;

- гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления весов - указывается в гарантийном талоне.

ВНИМАНИЕ!

Потребитель лишается права на гарантийный ремонт в следующих случаях:

- не соблюдены эксплуатационные ограничения, условия транспортирования и хранения весов;

- весы подвергались ремонту и/или конструктивным изменениям неуполномоченными лицами/предприятиями;

- неисправность весов вызвана не зависящими от производителя причинами, такими как перепады напряжения питания, пожар, попадание внутрь весов посторонних предметов и жидкостей, насекомых и т. д.;

- весы имеют механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации или транспортировки;

- отсутствует гарантийный талон или в него внесены самостоятельные изменения;

- нарушена пломба предприятия-изготовителя.

Гарантия на аккумуляторную батарею и зарядное устройство не распространяется.

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны(8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Киров (8332)68-02-04	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Краснодар (861)203-40-90	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Красноярск (391)204-63-61	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Курск (4712)77-13-04	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
	Липецк (4742)52-20-81			

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69